


アップロードメニュー

データアップロード機能にはアップロードメニューからアクセス出来ます。
ダイビングデータのプログラムへの転送は、以下の手順で行います。


- 1.付属ケーブルのUSBコネクターをPCのUSBポートに差し込みます。そしてもう一端の5ピンミニBコネクターをインターフェースに接続します。
- 2.PCの電源を入れ、対応するアイコンをクリックしてDrakプログラムを起動します。
Drakのインターフェースは緑色のライトが点きます。
- 3.DOWNLOADを選びます。
- 4.左上段にあるボタンバーを使用して、追加データか、既存のログブックファイルかを選択します。
- 5.警告メッセージボックスが出る場合、Drakインターフェースが正しく接続されていません。

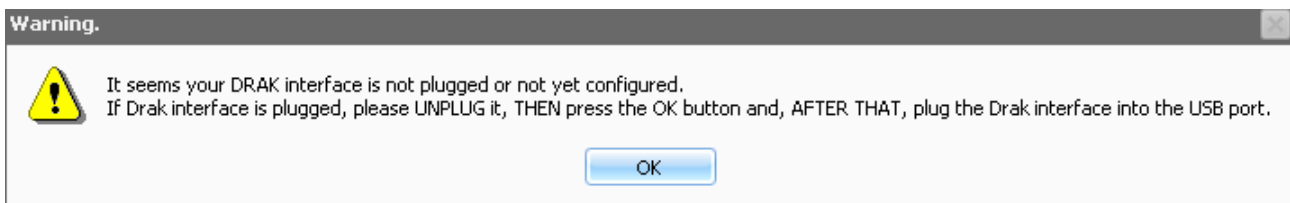


この時：

- Drakインターフェースが接続されている場合：一度取り外し、OKボタンを押します。その後再びDrakインターフェースをUSBポートに接続します。
- Drakインターフェースが未接続の場合：OKボタンを押し、その後DrakインターフェースをUSBポートに接続します。

6.以下のようなダイアログボックスがスクリーン上に表示されます。

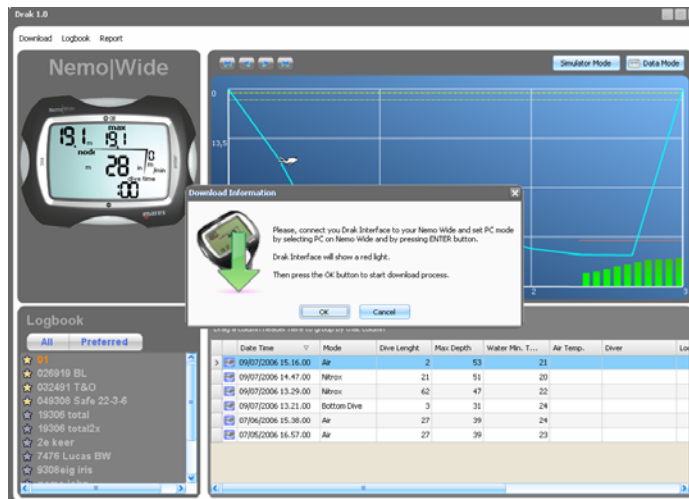

7. Drakインターフェースをネモワイドに接続し、ネモワイドで"PC"を選択してPCモードに設定して下さい。

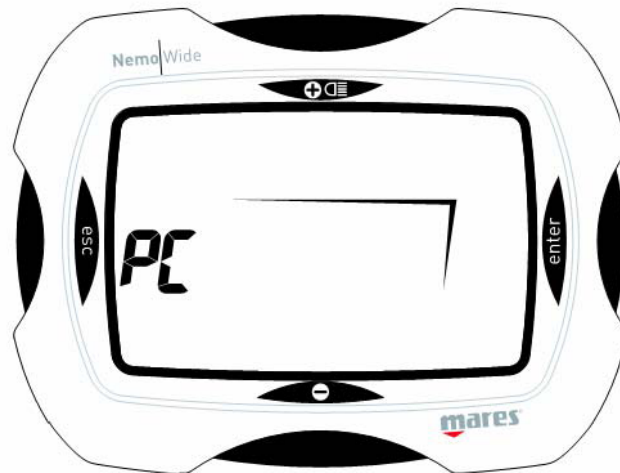

Drakインターフェースには赤色のライトが点きます。

8. OKボタンを押してデータの転送が終わるまで待ちます。
(データ転送の状況は"進捗バー"で表示されます。)

Date Time	Mode	Dive Length	Max Depth	Water Min. T...	Air Temp.	Diver	Log
09/07/2006 15.16.00	Air	2	53	21			
09/07/2006 14.47.00	Nitrox	21	51	20			
09/07/2006 13.29.00	Nitrox	62	47	22			
09/07/2006 13.21.00	Bottom Dive	3	31	24			
07/06/2006 15.38.00	Air	27	39	24			
07/05/2006 16.57.00	Air	27	39	23			

9. アップロード完了後、サマリーウィンドウが現れ、記録されたダイビングの数が表示されます。